



## **MICOM P139**

# **Терминал защиты фидера и управления ячейкой**

P139-308-414/415/416-615 ⇒ P139-308-414/415/416-616

## **Обновление документации**

P139/RU AD/AC9

(AFSV.12.10380 EN)



## **Р139 Изменения при переходе с версии ПО -615 на -616**

С выпуском новой версии терминалов типа MiCOM Р139 появились некоторые новые характеристики, а также изменились существующие функциональные возможности данных устройств. Ниже приведены описания изменений со ссылкой на соответствующий документ:

### *Ссылки*

<b>Выпуск</b>	<b>Версия</b>	<b>Документация</b>
13.08.2008	P139-307-411/412/413-614	Техническое руководство AFSV.12.10171 EN
01.06.2009	P139-308-414/415/416-616	Обновление документации AFSV.12.10171 EN

# P139 Изменения при переходе с версии ПО -615 на -616

## 1 Обзор

Версия	Изменения
P139-308-414/415/416-616 Выпущена: 04.08.2008	<b>Апп. изм. (Hardware)</b> Без изменений
	<b>Схема (Diagram)</b> Без изменений
	<b>ПО (Software)</b> Устранение ошибки: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Для тех точек данных, которые учитывают опции уставок в зависимости от установленных модулей. Так слот 18 был также виден в устройствах в корпусе 40TE, хотя именно этот слот не существует в устройствах размещенных в данном размере корпуса.</li></ul>
	<b>ЛОС (ПУУ)</b> Устранение ошибки: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Съёмный модуль ИЧМ мог зависнуть в случае «горячего» перезапуска с активированным сбросом LED (светодиодные индикаторы)</li><li>▪ При работе без подключенного съёмного модуля ИЧМ, цикл процесса (обработки алгоритма) становился длиннее примерно на 100...150мс.</li><li>▪ Внешний сигнал сброса LED (светодиоды) в режиме, когда выбрано внешнее устройство (коммутационный аппарат) в панели управления прежде мог деактивировать на дисплее мигание выбранного устройства (коммутационного аппарата).</li><li>▪ После выполнения сброса LED (светодиоды), некоторые символы прежде могли выводиться на дисплей некорректно или просто отсутствовали.</li></ul>

# **P139 Изменения при переходе с версии ПО -615 на -616**

# **Р139 Изменения при переходе с версии ПО -615 на -616**

